УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Покупатель обязан соблюдать требования к транспортировке и хранению Товара согласно ТУ 25.11.23–001–44213553–2017

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Поддоны и упаковки должны быть закреплены таким образом, чтобы предотвратить возможное перемещение груза по кузову автомашины во время движения.

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

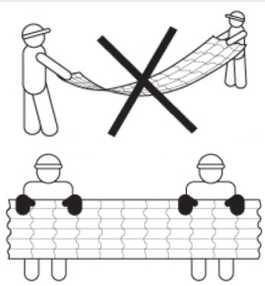

- Выгрузка листов в заводской упаковке осуществляется при помощи специальной техники - погрузчика, крана или крана-манипулятора.
- Ручная разгрузка (один человек на полтора-два погонных метра изделий).

- Снятие листов металлочерепицы с пачки можно производить только при предварительном смещении в сторону капиллярной канавки, так как в случае резкого поднятия листа металлочерепицы вертикально вверх могут появиться сколы.
- Снятие листов профнастила должно производиться только строго вертикально вверх. Любое движение вдоль пачки запрещено.

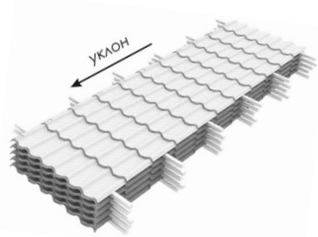

- Переносите листы в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.
- Не перемещайте листы волоком.

ХРАНЕНИЕ

- Для хранения изделий из профилированного листа подходят закрытые помещения, исключающие попадание прямых солнечных лучей и влаги, хорошо вентилируемые, без резких температурных колебаний.
- Следует избегать механического смещения листов, попадания на них химических реагентов и воздействия открытого пламени
- После снятия продукции с транспортного средства необходимо избавиться от металлической стяжки.
- Срок хранения изделий с нанесённой защитной плёнкой – не более 30 дней с момента получения заказа. Снимать плёнку нужно при температуре от -10°С до +30°С.
- Под листы необходимо подложить деревянные бруски.
- При продолжительном хранении (более 2 недель с момента доставки) для исключения попадания влаги и образования конденсата на изделиях, необходимо расположить пачки под углом примерно 3° С и положить деревянные рейки под каждый лист.
- При хранении профилированных оцинкованных листов необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

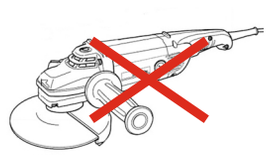

- Складывать металлочерепицу и профилированный лист на грязную и мокрую поверхность.
- Тащить листы из пачки волоком (это приводит к порче покрытия обоих соприкасающихся листов).
- Допускать удары по защитной поверхности, ронять, сбрасывать с какой бы то ни было высоты, изгибать листы при переноске и складировании.
- Категорически запрещается резать изделие болгаркой! Режьте при помощи насадки на дрель или вырубными ножницами.

Подробная информация об условиях хранения продукции и нормативно-техническая документация расположена на официальном сайте компании стальсоюз.рф в разделе «Важная информация для покупателей».